

「財團法人敬德護理之家籌設案」 營運期間環境影響評估監測工程

103年第三季執行成果

開發單位：財團法人敬德基金會附設護理之家

委託機構：慧群環境科技股份有限公司

簡報大綱

一 監測項目、地點及頻率

二 地表水

三 地下水

四 交通流量

五 結論



一、監測項目、地點及頻率

監測項目	監測地點	監測頻率
地表水	沉砂池排水口 承受水體上游 承受水體下游 放流水與承受水體匯流點	每季1次
地下水	永興宮*註1* 慈濟東大園區*註1* 基地內地下水井	每季1次
交通流量	基地聯外道路東大路與西屯路口	每季1次

註1：地下水監測站原田園老人安養中心變更為永興宮；原珍香冷飲站變更為慈濟東大園區
(依據民國101年8月7日環署綜字第1010067471號函核定變更)

一、監測項目、地點及頻率

環境監測位置圖



二、地表水

● 監測項目：


- 氫離子濃度指數、水溫、溶氧、懸浮固體、生化需氧量、大腸桿菌群、導電度、硝酸鹽氮、氨氮、總磷、總餘氯、真色色度

● 監測地點：

- 沉砂池排水口
- 承受水體上游
- 承受水體下游
- 放流水與承受水體匯流點



(承受水體上游無水情形)

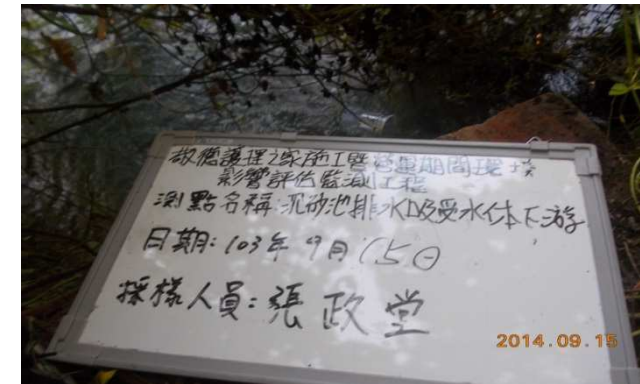

(沉砂池排水口及承受水體下游)

● 監測結果：

- 本季(103年7月至103年9月)地表水監測結果顯示，各測項皆符合放流水水體標準。
- 地表水承受水體上游呈無水狀態。



(放流水與承受水體匯流點)

二、地表水

監測項目-地表水

項目	位置	放流水與承受水體匯流口	醫院、醫事機構放流水標準	沉砂池排水口及承受水體	丙類陸域地面水體水質標準
採樣時間		103.09.15	—	103.09.15	—
水溫(°C)		32.0	<35~38	34.0	—
氫離子濃度指數(pH)		7.1	6~9	6.8	6~9
導電度(μ mho/cm)		644	—	143	—
溶氧(mg/L)		4.3	—	4.5	≥ 4.5
總餘氯(mg/L)		<0.050	0.4	<0.050	—
真色色度		31	—	<25	—
懸浮固體(mg/L)		6.6	30	2.6	40
生化需氧量(mg/L)		1.7	30	<1.0	4
氨氮(mg/L)		0.14	—	0.06	0.3
硝酸鹽氮(mg/L)		15.1	50	2.14	—
總磷(mg/L)		2.43	—	0.204	—
大腸桿菌群(CFU/100mL)		6.3×10^3	200,000	60	10,000

三、地下水

● 監測項目：

- 氫離子濃度指數、水溫、導電度、溶氧、生化需氧量、懸浮固體、大腸桿菌群、總菌落數、氯鹽、氨氮、硝酸鹽氮、硫酸鹽、鐵、錳

● 監測地點：

- 永興宮
- 慈濟東大園區
- 基地內地下水井

● 監測結果：

- 本季(103年月7至103年9月)地下水監測結果，除永興宮氨氮未符合標準，其餘各測點皆符合地下水污染監測標準。



(基地內地下水井)

三、地下水

監測項目-地下水

項目	位置	基地內地 下水井	慈濟東 大園區	永興宮	第二類地下 水污染監測 標準	第二類地下 水污染管制 標準
	採樣時間		103.9.15	103.9.15	103.9.15	—
水溫(°C)		32.0	34.0	34.0	—	—
氫離子濃度指數(pH)		6.7	7.2	6.9	—	—
導電度(μmho/cm)		171	199	280	—	—
溶氧量(mg/L)		5.8	5.3	2.0	—	—
懸浮固體(mg/L)		<1.3	<1.3	10.0	—	—
生化需氧量(mg/L)		<1.0	<1.0	1.7	—	—
氨氮(mg/L)		0.12	0.05	0.54	0.25	—
硝酸鹽氮(mg/L)		2.38	3.83	1.74	25	100
硫酸鹽(mg/L)		39.7	34.8	34.5	625	—
氯鹽(mg/L)		6.4	8.7	8.8	625	—
大腸桿菌群(CFU/100mL)		<10	25	3.0×10 ⁴	—	—
總菌落數(CFU/mL)		67	1.0×10 ³	3.2×10 ⁴	—	—
鐵(mg/L)		0.042	0.047	0.518	1.5	—
錳(mg/L)		0.08	0.016	0.050	0.25	—

四、交通流量

● 監測項目：

- 交通量調查、車輛組成及服務水準調查

● 監測地點：

- 基地聯外道路東大路與西屯路口

● 監測結果：

- (一)假日基地聯外道路東大路與西屯路交叉口服務水準等級介於**A~B**之間。
- (二)非假日基地聯外道路東大路與西屯路交叉口服務水準等級介於**A~B**之間。
- 假日基地聯外道路東大路與西屯路口交通量**50,777** 輛/日，非假日之交通量總計為**589,645**輛/日。



(東大路與西屯路口)

五、結論

本季監測數據除地下水氨氮外其餘各項目均符合法規值，因本場址初期工程已全部完工並開始營運中，開發場址範圍已無施工行為，後續將特別注意營運對環境所造成之影響。



簡報完畢 謝謝聆聽

感謝各位